




MITJAVILA

Notice de pose


COFFRE 1440 - COFFRE 1540



2 personnes

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

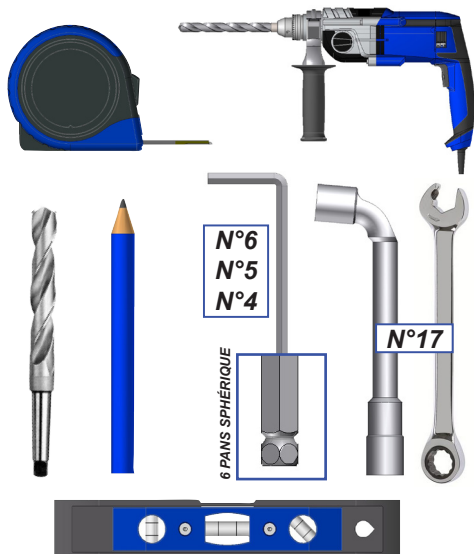

Tréteaux bois.

IMPÉRATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.





POSE MURALE

1 Prise de mesure

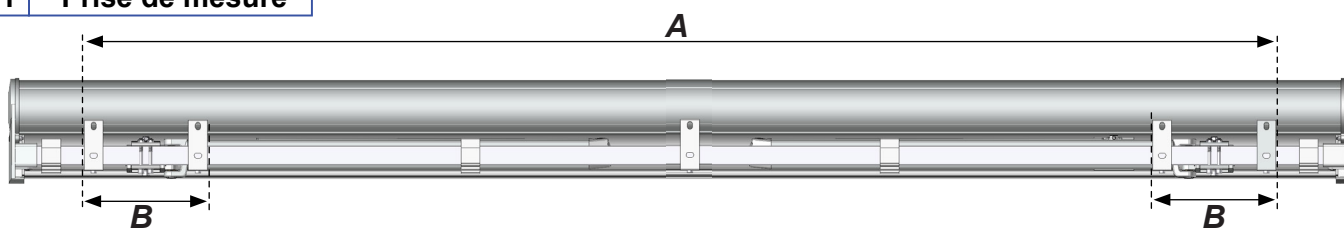

Le nombre de support varie selon la largeur et l'avancée du store. Relevez la position de chaque support avant de les démonter. Placer les supports muraux de 5cm à 10cm des supports de bras.

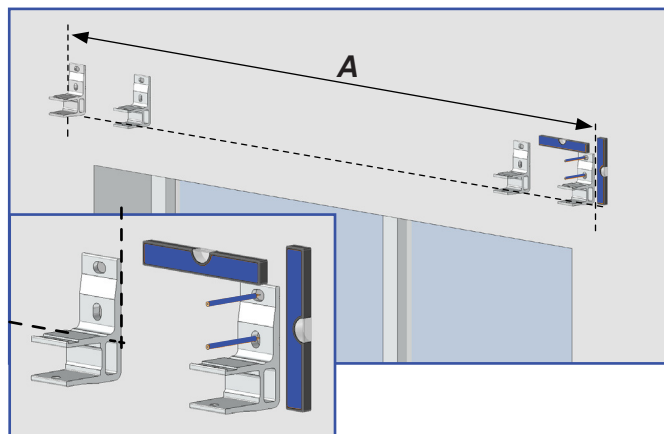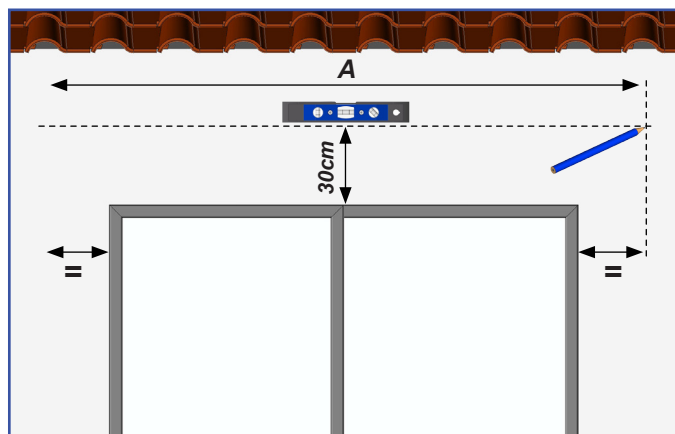

2 Percer.




3




Adapter la fixation des supports à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelle non fournis.

Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


4

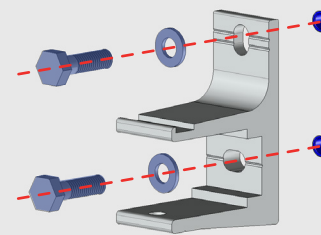


5 Pose du store sur les supports.

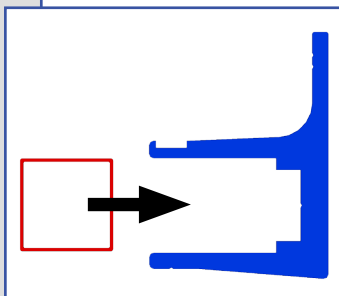



6

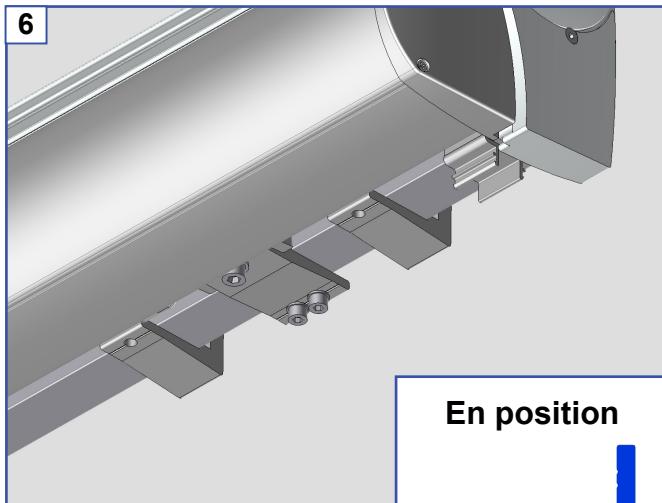

En position


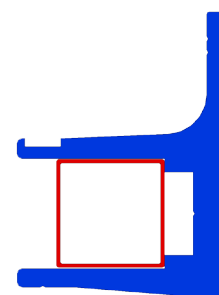


7

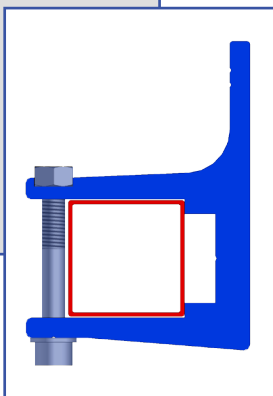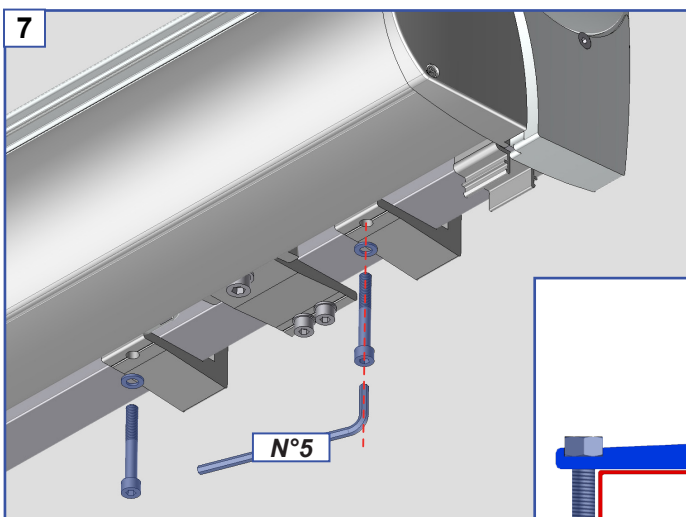


IMPORTANT : la pose du profil de sous face sera réalisée après motorisation et réglage du store. Pour la pose de la sous face, se référer au paragraphe 9 page 7.

POSE PLAFOND

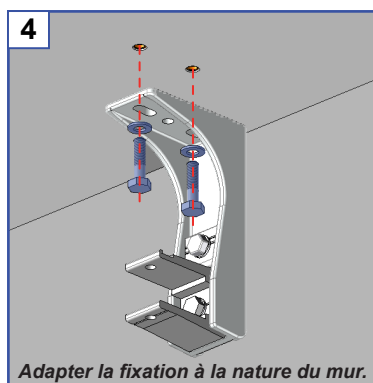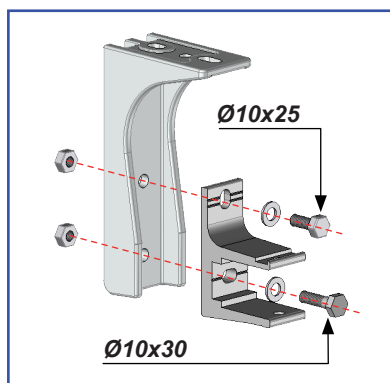

Autre support

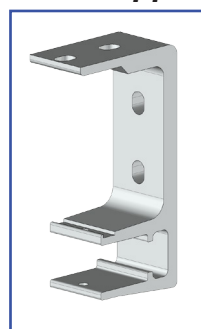

POSE PLAFOND :

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **7**

8 Motorisation

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le câblage de la motorisation selon l'option choisi :

- OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
- OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
- OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.

MOTORISATION



ATTENTION, L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez vous que le courant est bien coupé.

INTERRUPTEUR

Matériel nécessaire


- ▶ Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A - Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B - Refermer la boîte de dérivation.

C - Rétablir l'alimentation et procéder à un essai .

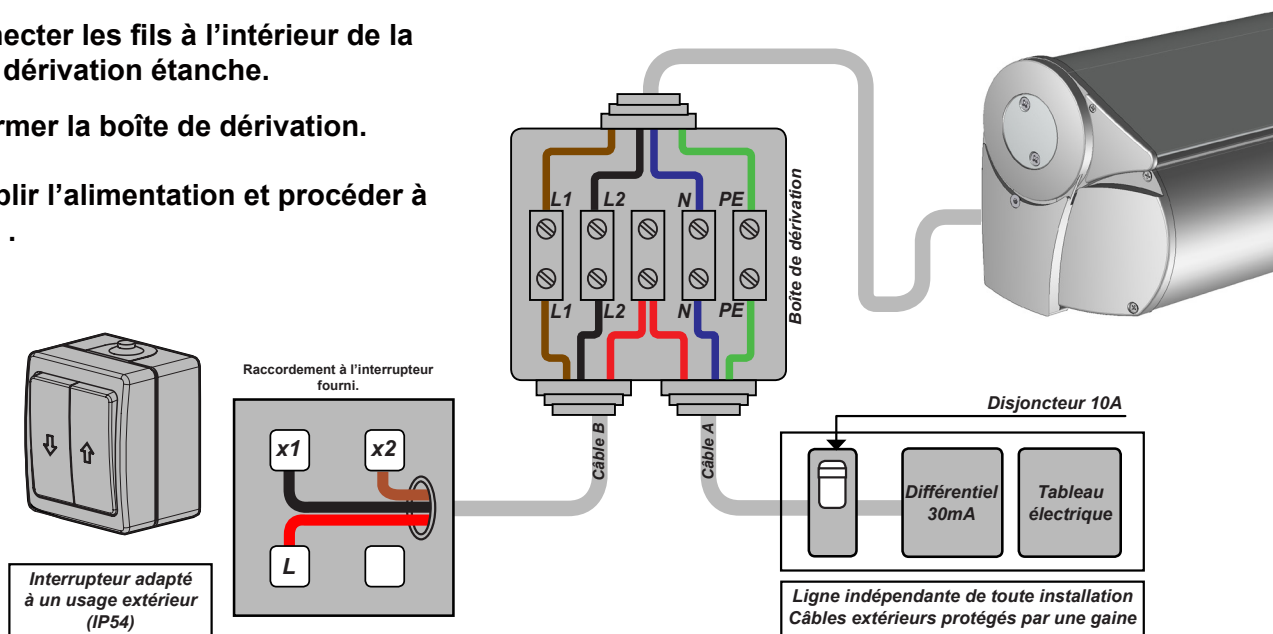


TÉLÉCOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à l'emplacement de votre store :

- L'endroit de fixation de votre automatisme, cet endroit doit permettre à l'automatisme de capter les signaux afin d'assurer un maximum de sensibilité de la commande.
- la fixation du boîtier de la carte électronique doit être verticale et à l'abri des intempéries.

Fixation du boîtier : 4 vis Ø2.5mm.

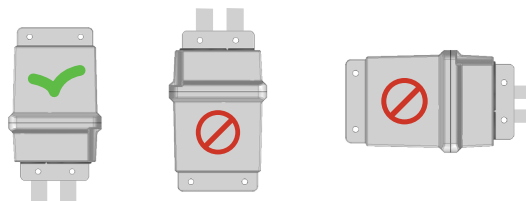

Ne jamais ouvrir le boîtier électronique. (annulation de la garantie)

Matériel nécessaire


- ▶ 2 Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A - Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B - Refermer la boîte de dérivation.

C - Rétablir l'alimentation et procéder à un essai .

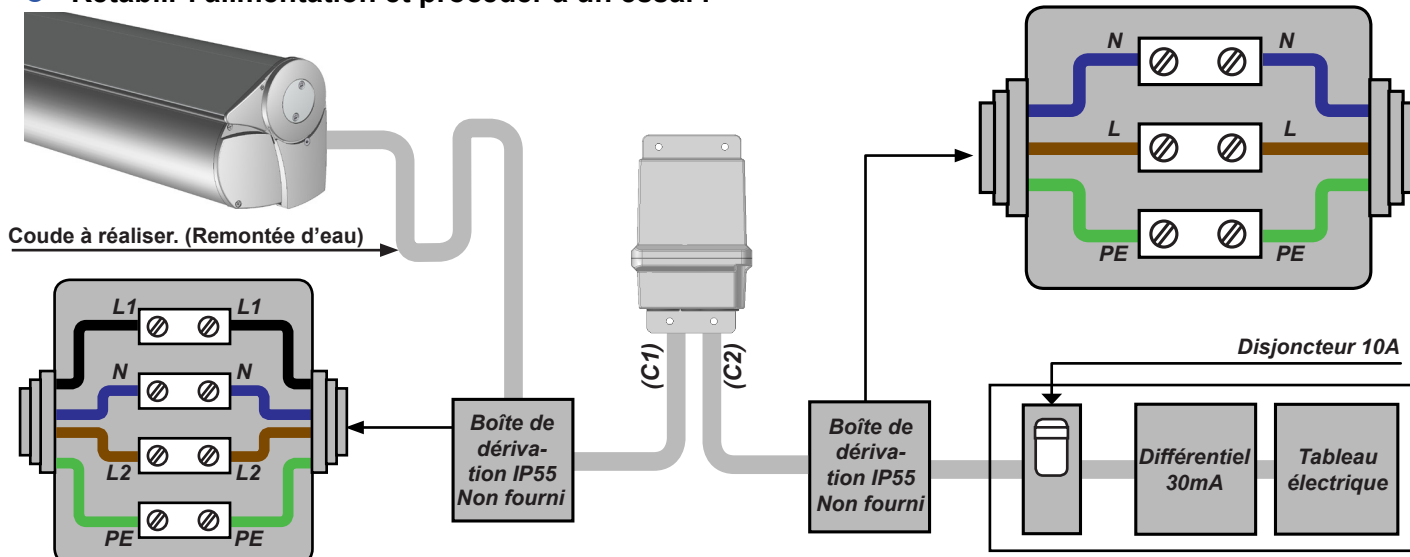

Programmation :

- A** - Mettre les piles fournis dans la télécommande.
- B** - Mettre le boîtier électronique sous tension, le boîtier fait 2bips sonores consécutifs.
- C** - Appui bref sur la touche «SEL», le boîtier électronique fait 3 ips sonores consécutifs.
- D** - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu'à que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.
- E** - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. Si cela n'est pas le cas, inverser les fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l'alimentation avant d'inverser les câbles.

Bouton SEL



Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton SEL. Appuyer directement.



Montée

Stop

Descente

Effacement mémoire

- A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu'à entendre un bip continu.
 - Relâcher le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips consécutifs pour confirmer l'effacement total de la mémoire.
 - Reprendre ensuite la programmation.

Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est conforme aux directives : 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC



Réglage




Les réglages de fin de courses, des coude bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.
Sur chantier ne modifier que le réglage d'inclinaison selon le besoin.




A Réglage de l'inclinaison des bras.


1 Ouvrir le store.

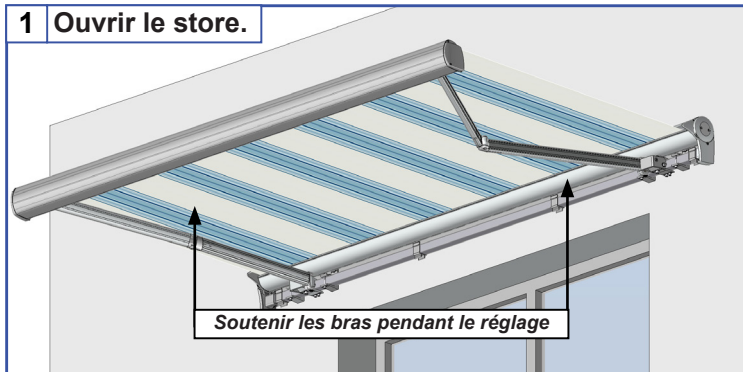

3 Régler l'inclinaison.

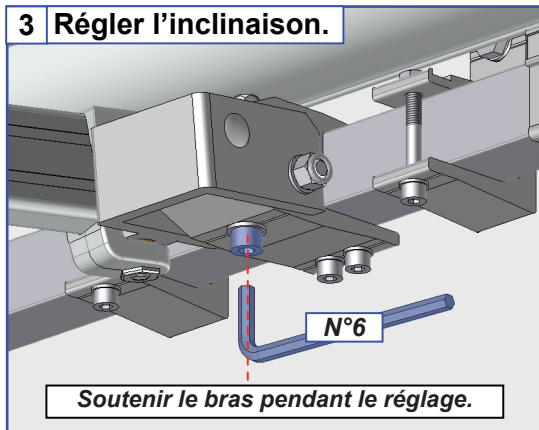

2 Desserrer l'écrou.

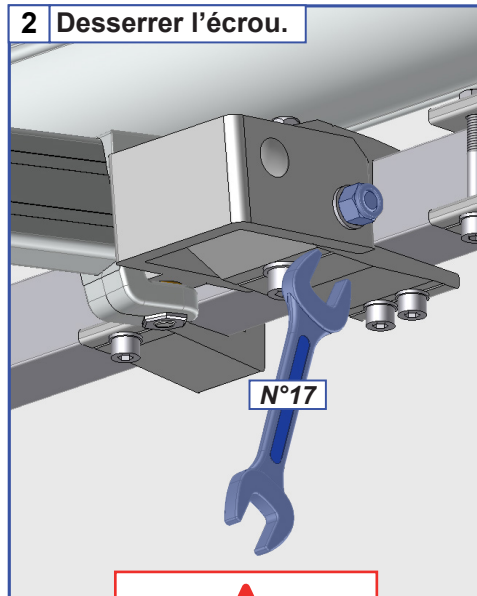

Attention Opération **2** :
 ne pas dévisser les vis
 entièrement.


4 Resserrer les vis.

Toutes les opérations sont à réaliser des deux côtés du store.

B Réglage de la barre de charge.




Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store.
Dans ce cas là vérifier l'orientation de votre barre de charge et modifier son réglage.
Cette opération s'effectue store ouvert de 30cm sur les deux griffes EI11206.

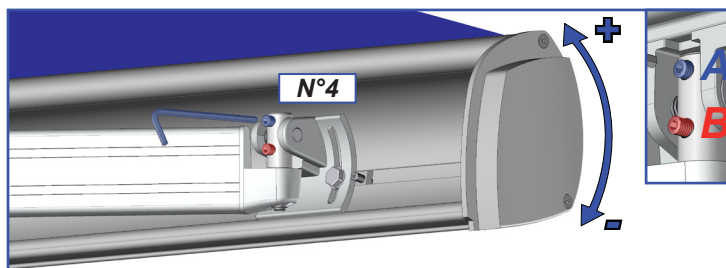

Réglage de la barre de charge :




- Ouvrir le store de 30cm et sangler les bras.
- Détendre la toile : Ouvrir le store de 5cm de plus.
- Dévisser les vis **A** et **B**.
- Régler l'orientation de la barre de charge manuellement.
- Resserrer les vis **A** et **B**, pour verrouiller la barre de charge

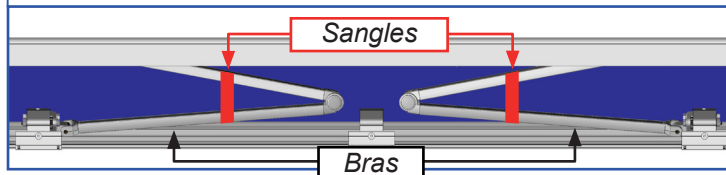

C Réglage des coudes de bras.


Store ouvert de 50cm

- A - Desserrer la bague. (ne pas dévisser entièrement)
- B - Au maillet taper sur la bague pour faire remonter l'axe du bras.
- C - Régler le coude. 2 réglages possible selon solution.
- D - Serrer la bague après le réglage.

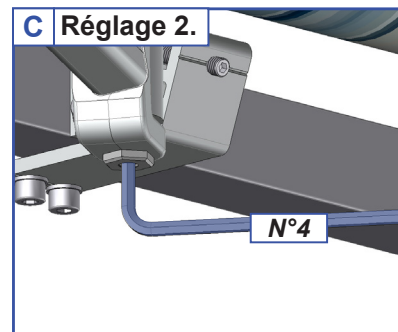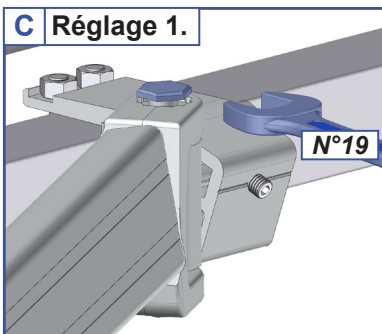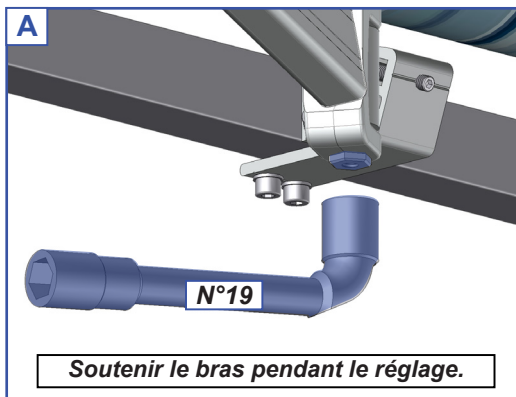


D Réglage des fins de course.

Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de course se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.



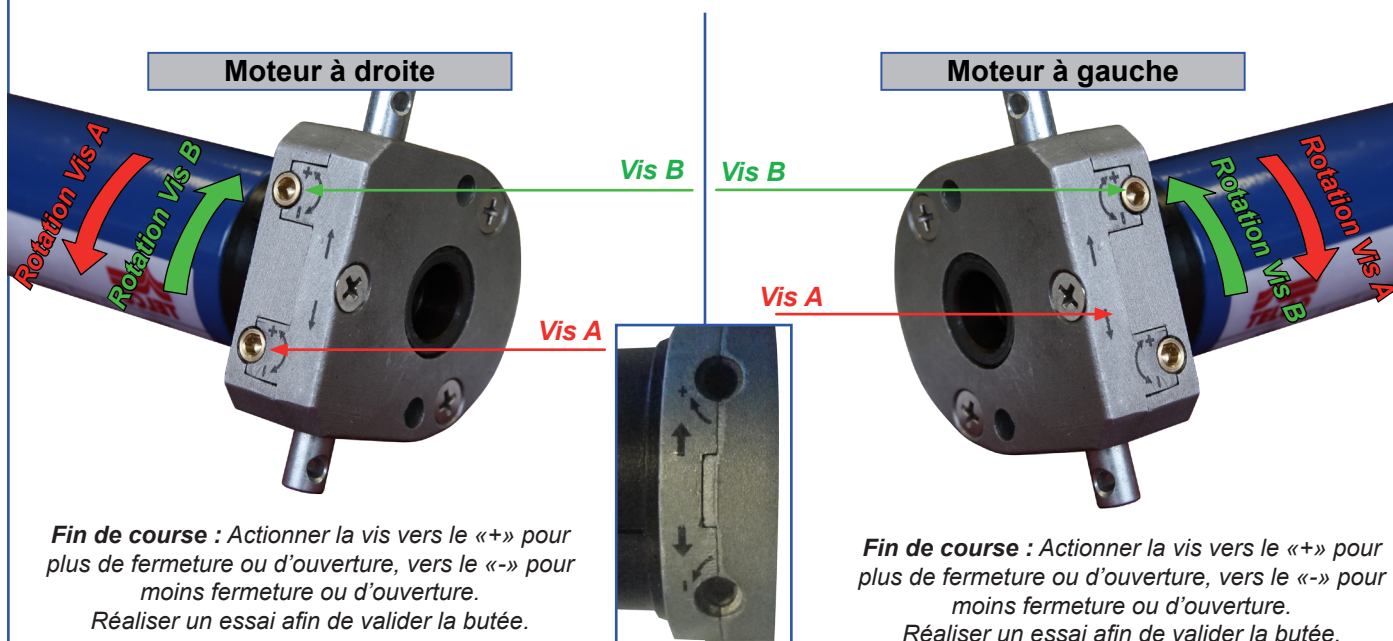


E Calage de la toile

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

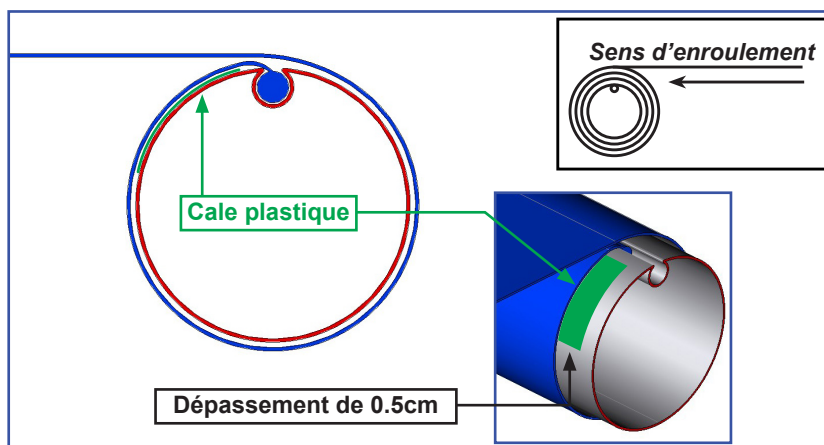

9 | Pose du profil de sous face.

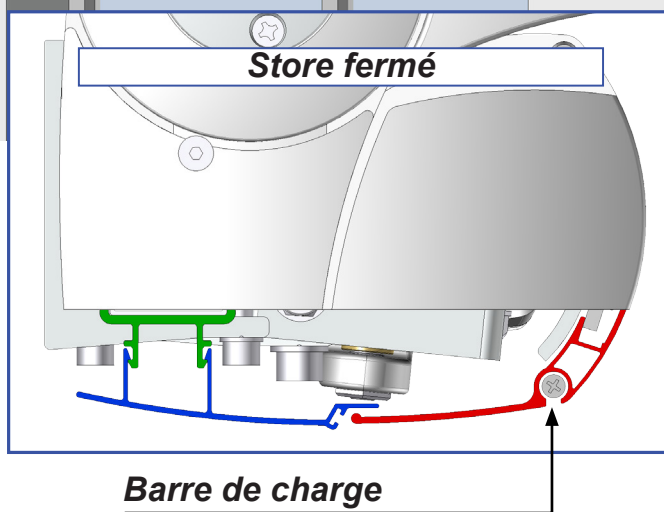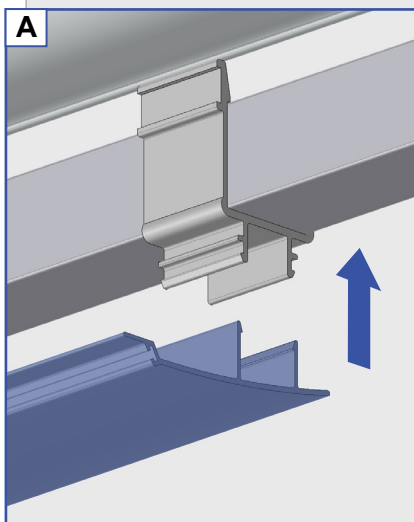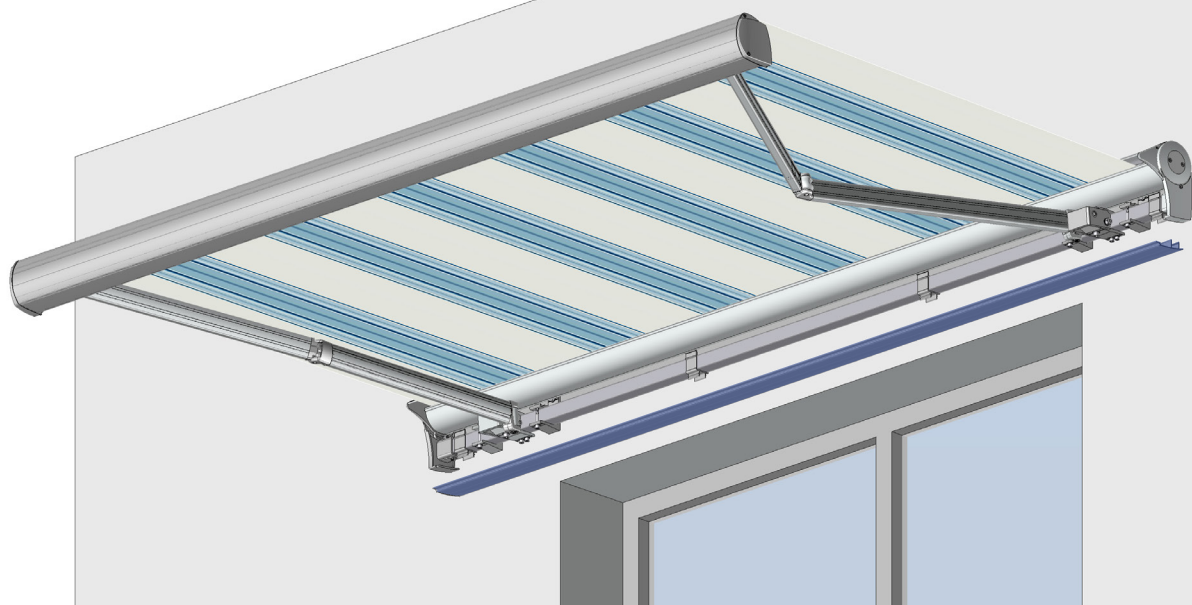

Barre de charge



Information consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de **vérifier** le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de **ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ de **nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont préréglés en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour une installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) ▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se reporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau. ▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	▶ Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe D) ▶ Régler l'inclinaison de la barre de charge. (Réglage paragraphe B) ▶ Régler les coudes de bras. (Réglage paragraphe C)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	▶ Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. (Réglage Paragraphe E)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	▶ Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Problème de connexion.	▶ Vérifier le branchement du moteur ▶ Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie



Neige

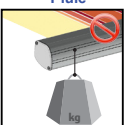


Ne rien suspendre


		EN13561 ZA.1						
		Store extérieur pour protection solaire						
Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES								
COFFRE 1440 Classification	Largeur	<i>Avancée</i>						
		1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
		3						
		3.5						
		4						
		5						
		5.98						
		CLASSE 3						
		CLASSE 2						

		EN13561 ZA.1							
		Store extérieur pour protection solaire							
Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES									
COFFRE 1540 Classification	Largeur	<i>Avancée</i>							
		1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.5
		3							
		3.5							
		4							
		5							
		5.98							
		CLASSE 3							
		CLASSE 2							


Vue éclatée Coffre 1440

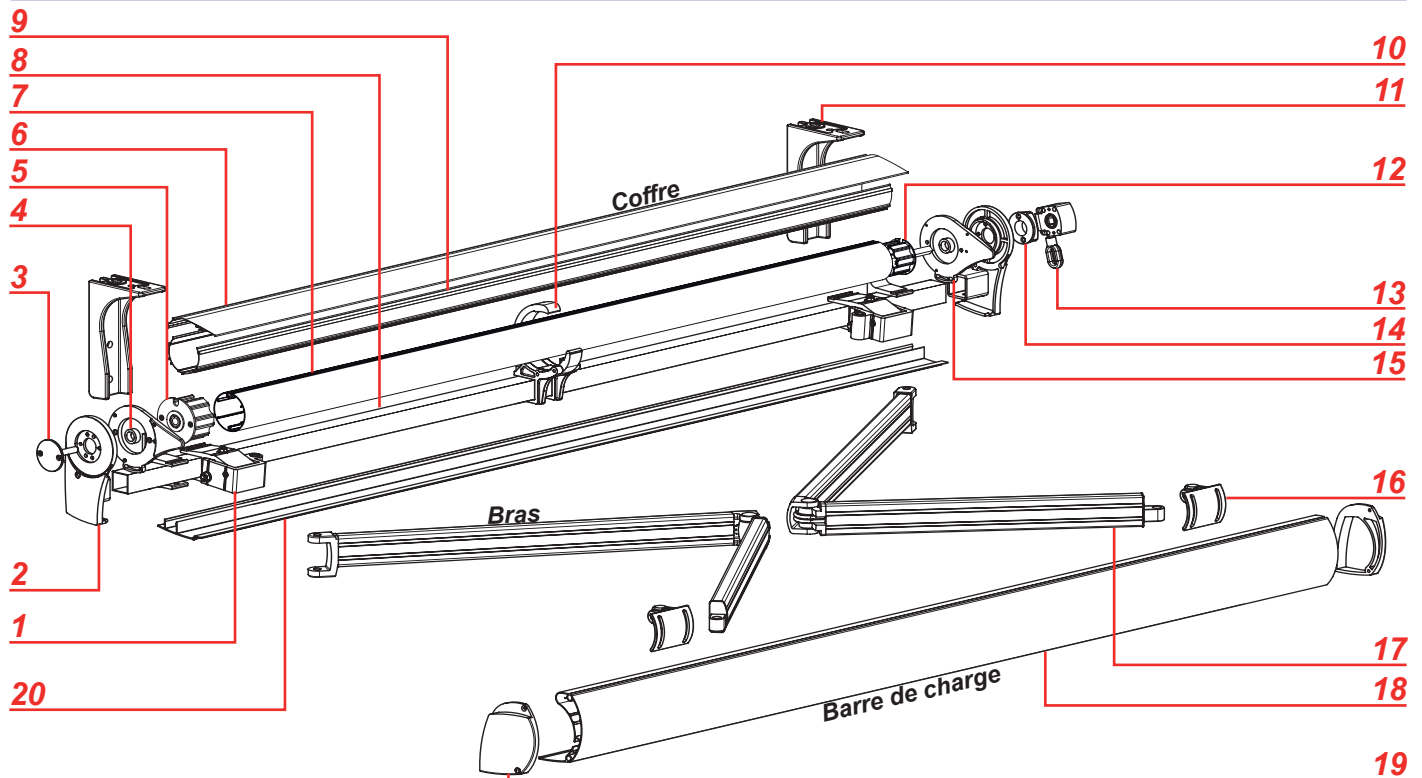


Moteur électrique

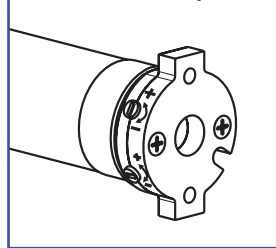


Moteur à manœuvre de secours

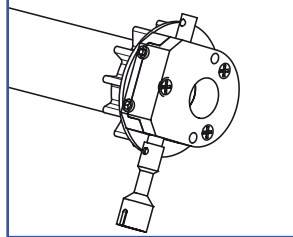

AUTOMOPRO

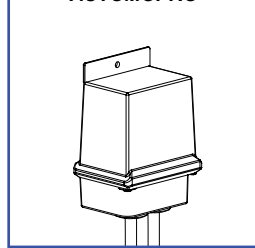

Interrupteur IM05

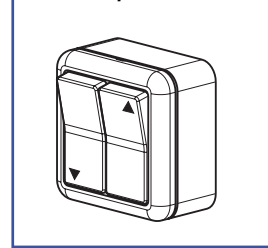






Repère

Références

Désignation

1	1441 / 144102	Ensemble support de bras
2	J1440T	Joue de finition
3	CU12A	Support de tube d'enroulement
4	ST05	Entretoise plastique
5	EO279P	Tourillon Ø79mm creux
6	CE26006	Profil coffre Supérieur
7	TO7902A	Tube d'enroulement Ø79mm
8	TAC40	Tube carré 40x40
9	CE26007	Profil coffre Inférieur
10	LY1446	Lyre de compensation
11	144503	Support plafond
12	EO379TLP	Tourillon Ø79mm axe carré très long
13	TA1/9	Treuil rapport 1/9
14	CU13/125	Support de treuil
15	J2001	Joue support de coffre
16	EI26508	Griffe de bras
17	BMFYYSG	Bras 10°
18	PU1440	Profil barre de charge
19	EB1440	Bouchon profil barre de charge
20	CE1140	Profil de sous face de finition

Vue éclatée Coffre 1540

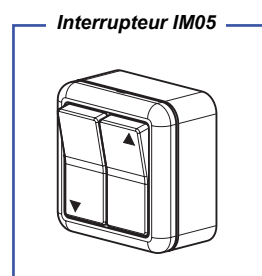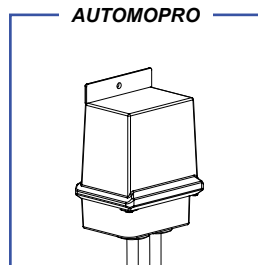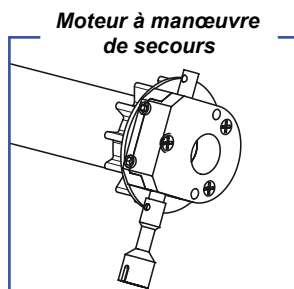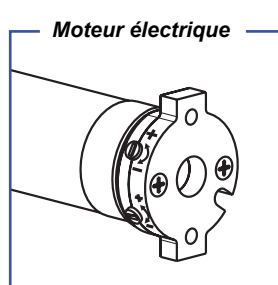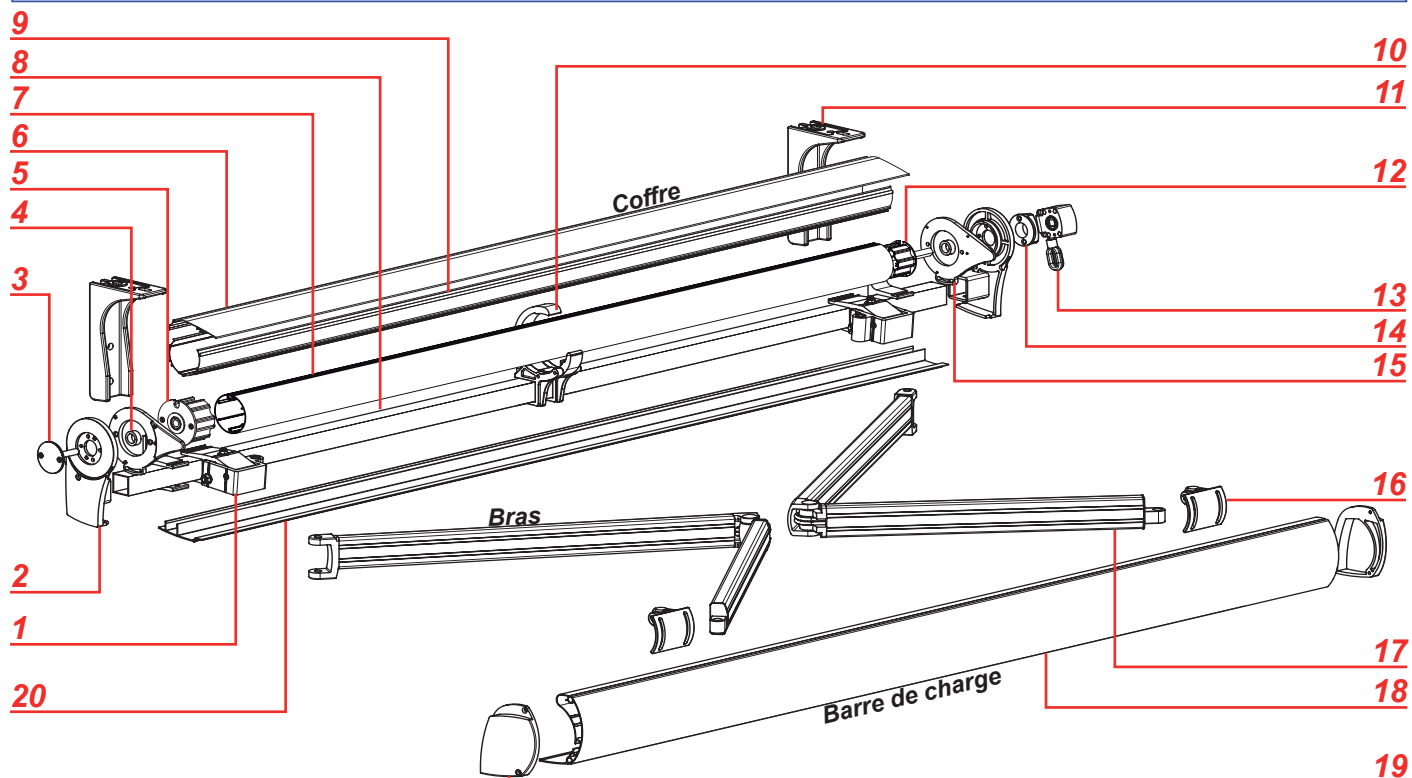

Repère	Références	Désignation
1	1441 / 144102	Ensemble support de bras
2	J1542	Joue de finition
3	CU12A	Support de tube d'enroulement
4	ST05	Entretoise plastique
5	EO285EX	Tourillon Ø85mm creux
6	CE13506	Profil coffre Supérieur
7	TO85A	Tube d'enroulement Ø85mm
8	TAC40	Tube carré 40x40
9	CE13507	Profil coffre Inférieur
10	LY1446	Lyre de compensation
11	144503	Support plafond
12	EO385TLEX	Tourillon Ø85mm axe carré très long
13	TA1/9	Treuil rapport 1/9
14	CU13/125	Support de treuil
15	J1541	Joue support de coffre
16	EI26508	Griffe de bras
17	BMFYYSG	Bras 10°
18	PU1440	Profil barre de charge
19	EB1440	Bouchon profil barre de charge
20	CE1140	Profil de sous face de finition

Garantie commerciale

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. Le moteur et l'ensemble de l'automatisme sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

**5ans
Garantie**

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses.	
	- Moteur défectueux.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de MITJAVILA.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d'exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du store.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par MITJAVILA.
	- Utilisation professionnelle du store.	
	- Produits stockés en milieu humide....	Détérioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	

COFFRE 1440

COFFRE 1540

Contact

Tel:0468382000

Fax:0468382032

Mail:professionnels@mitjavila.com

